# 清水混凝土结构面层缺陷修复技术

高 山 中国雄安集团交通有限公司 河北 雄安新区 071800

摘 要:公共交通是城市发展大动脉,公共交通建筑向来作为城市精品工程、示范性工程和标志性工程,近年来更加突出"畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷"的公共交通新特征,绿色发展成必要条件,绿色建筑理念将深度融合,清水混凝土使用将绿色建筑的理念进行融入,逐渐增大清水混凝土使用范围,工程中已引入结构柱、梁等大截面清水混凝土结构,清水混凝土结构面层外观缺陷随之出现,针对清水混凝土结构面层外观常发缺陷问题,对清水混凝土结构面层缺陷修复技术进行探讨。

关键词: 交通建筑; 清水混凝土; 面层修复

引言:所谓的清水混凝土就是结构一次浇筑成型,免抹灰,不做过多修饰,体现的是混凝土自身的素颜之美,在结构混凝土柱、梁中应用,节约装饰装修材料,同时减少装饰装修污染和垃圾产生,利于绿色环保。清水混凝土体现交通建筑"建构一体"设计模式,体现出公共交通建筑整体性、韵律性、艺术性。清水混凝土结构具有大截面、弧形凹缝、双向加腋、变截面弯弧特点,不免会出现面层裂纹、掉角、泡眼、异色等外观缺陷,需进行有效修复。

#### 1 基本概况

公共交通车站主体采用型钢混凝土框架结构,设有 大量的劲性钢骨柱、钢骨梁。候车大厅及公共通廊采用 大体量复杂异形劲性清水混凝土弧形梁、三维曲面开 花柱,造型复杂、曲直相融、色泽均匀、清新自然,体 现了"建构一体"的绿色建筑理念。清水混凝土边角顺 直、弧度顺滑,柱为异形截面(柱身竖向带凹槽,柱角 为圆弧切角且随柱高圆弧切角逐渐增大);梁柱弧形过 渡,呈"开花"造型。





图1 清水混凝土结构成果图

#### 2 清水混凝土结构面层常发缺陷

本文所述清水混凝土结构面层常发缺陷针对表面视 觉外观缺陷进行阐述,非结构安全及结构承载能力缺 陷,不影响结构安全、混凝土耐久性及正常使用。

#### 2.1 表面裂纹

清水混凝土柱面层出现竖向树杈状不规则裂纹,伴 有横向树杈状不规则裂纹,出现竖向条线形不规则裂 纹、竖向短裂纹;在清水混凝土柱底附近面层出现网状

作者简介:高山(1992-),男,汉族,安徽凤阳, 本科,工程师,建筑工程。 不规则裂纹;在清水混凝土柱凹槽及柱角附近面层出现 竖向条线形不规则裂纹、竖向短裂纹。

清水混凝土弧形梁底面层出现网状不规则裂纹、条 线形不规则裂纹,清水混凝土梁侧面层出现竖向条线形 裂纹。

#### 2.2 边部、底部掉角

清水混凝土柱面层出现不规则掉角,掉角面积 1.0~100.0cm²;在清水混凝土柱底附近面层出现网状不规则掉角,掉角面积2.0~70.0cm²;在清水混凝土柱凹槽及柱角附近不规则掉角,掉角面积2.0~20.0cm²。

清水混凝土弧形梁底面层出现不规则掉角,掉角面积1.0~100.0cm²;在清水混凝土弧形梁面层边角附近出现不规则掉角,掉角面积1.0~20.0cm²。

# 2.3 面层泡眼

清水混凝土柱面层出现密集小泡眼,在清水混凝土柱凹槽及柱角附近出现分散小泡眼,小泡眼大小1.0~100.0mm²,深度1~5mm不等;清水混凝土弧形梁底、侧面面层出现分散小泡眼,小泡眼大小1.0~50.0mm²,深度1~3mm不等。

#### 2.4 面层色差、云纹、龟纹

清水混凝土柱面层出现条状色差带及块状云纹,伴 有网格状不规则龟纹出现,在清水混凝土柱凹槽面层出 现条状色差带;清水混凝土弧形梁面层出现出现条状色 差带。

#### 3 清水混凝土结构面层缺陷原因分析

清水混凝土结构面层表面出现裂纹、掉角、泡眼、 异色等外观缺陷,从材料、工艺、气候环境、不当外力 进行原因分析。

#### 3.1 表面裂纹原因分析

清水混凝土初凝后养生膜接缝处密封覆盖不严密,混凝土水化热峰值间表面局部浇水不足,出现混凝土脱水龟裂纹;保温层拆除过早,混凝土表面与环境最大温差大于20℃,混凝土因温差应力而产生裂纹;冬季施工的清水混凝土强度未达到设计强度的50%便将保温板养护措施拆除,混凝土因冻融应力而产生裂纹;混凝土浇注时柱、梁表面有浮浆而产生细小裂纹。

#### 3.2 边部、底部掉角原因分析

清水混凝土结构模板表面未清理干净、脱模剂涂刷不均匀,导致表面混凝土被拆模粘损;模板拼缝、蝉缝密封不严密,钢木模板劈裂损坏,砂浆从缝间流走粗骨料外露;清水混凝土浇筑振捣不足使空气集聚混凝土边部形成孔洞缺损;清水混凝土结构直边处、棱角处局部养护不当,边角处水分散失严重,造成局部强度低,在拆模时造成崩边掉角;拆模工艺粗放,边角处受外力撞击或机械刮伤产生崩边掉角。

#### 3.3 面层泡眼原因分析

清水混凝土紧靠模板振捣时将空气赶至模板面处未 排出,形成泡眼空洞;混凝土外加剂引气剂在混凝土中 产生大量均匀的微小气泡聚集至模板面处未排出,形成 泡眼空洞。

## 3.4 面层色差、云纹、龟纹

脱模剂涂刷太厚、脱模剂喷涂不均匀,导致清水混凝土表面产生条状色差带及块状云纹;模板有污渍、钢

木模板发霉腐烂导致清水混凝土表面产生色差;清水混凝土冬季施工养护及保温板措施不当,混凝土因冻融应力而产生龟纹;混凝土产生浮浆或局部浇水不足表面泛白出现色差。

#### 4 清水混凝土结构面层缺陷修复技术

# 4.1 表面裂纹修复技术

- 4.1.1 清水混凝土面层裂纹宽度小于0.2mm不做充填修。面层涂刷清水混凝土保护剂,采用渗透能力强、透气功能好、防水性能优、环保性能佳、不改变基层颜色和外观的清水混凝土保护剂。
- 4.1.2 清水混凝土面层裂纹宽度大于0.2mm需要进行充填修补。将面层清理干净、纹缝吹扫干净,在裂纹两边粘贴美纹纸,采用界面剂的稀释液或环氧树脂同水泥按1:1(界面剂或环氧:水泥)体积比调配成高性能水泥腻子,人工手动添加色浆调至混凝土表面颜色基本相同,用刮刀取水泥腻子抹于需修复部位,用刮刀压实刮平,待水泥腻子终凝后先用砂纸打磨平整,后用砂布进行精细打磨,最后涂刷清水混凝土面层保护剂。

#### 4.2 边部、底部掉角修复技术

- 4.2.1 清水混凝土表面、直边、棱角局部破损长度小于3.0mm不做修补。面层涂刷清水混凝土保护剂。
- 4.2.2 清水混凝土表面、直边、棱角局部破损长度 大于3.0mm、面积不大于10cm²进行充填修补。首先清除 混凝土表面的浮灰和松动砂子,面层清理干净,掉角四 周粘贴美纹纸,采用界面剂的稀释液或环氧树脂同水泥 按1:1(界面剂或环氧:水泥)体积比调配成高性能水 泥腻子,人工手动添加色浆调至混凝土表面颜色基本相 同,用刮刀取水泥腻子抹于需修复部位,用刮刀压实刮 平,待腻子终凝后先用砂纸打磨平整,后用砂布进行精 细打磨,最后涂刷清水混凝土面层保护剂。
- 4.2.3 清水混凝土表面、柱根、直边、棱角局部破损面积大于10cm²进行充填修补。首先清除混凝土表面的浮灰和松动砂子,面层清理干净,在破损四周粘贴美纹纸,采用界面剂的稀释液或环氧树脂同水泥砂浆按1:2:4(环氧:水泥:砂)体积比调配成高性能环氧砂浆,人工手动添加色浆调至混凝土表面颜色基本相同,用抹刀取环氧砂浆抹于需修复部位,用抹子压实搓平,砂浆初凝后,用铁抹子压第一遍,边抹压边把坑凹处填平,表面压平、压光,待环氧砂浆终凝后先用砂轮打磨平整,后用砂布进行精细打磨,最后涂刷清水混凝土面层保护剂。

# 4.3 面层泡眼修复技术

4.3.1 清水混凝土表面、直边、棱角直径小于3.0mm

气泡眼或清水混凝土观感影响不严重不做修补。面层涂 刷清水混凝土保护剂。

4.3.2 清水混凝土表面、直边、棱角直径大于3.0mm 气泡眼进行充填修补。首先清除混凝土表面的浮灰和松 动砂子,面层清理干净,在气泡眼密集区四周粘贴美纹 纸,采用界面剂的稀释液或环氧树脂同水泥按1:1(界 面剂或环氧:水泥)体积比调配成高性能水泥腻子,人 工手动添加色浆调至混凝土表面颜色基本相同,用刮刀 取水泥腻子抹于需修复部位,用刮刀压实刮平,待腻子 终凝后先用砂纸打磨平整,后用砂布进行精细打磨,最 后涂刷清水混凝土面层保护剂。

## 4.4 面层色差、云纹、龟纹修复技术

4.4.1 清水混凝土表面条纹、云纹、龟纹呈现有规律性混凝土纹理和质感,花纹自然且不影响清水混凝土观感不做修补,面层涂刷清水混凝土保护剂。

4.4.2 清水混凝土表面色差、条纹、云纹、龟纹、流水痕迹严重影响清水混凝土观感需进行表面色差调整。专人调整颜色,采用丙烯酸树脂乳液、颜料、水、添加剂配置调和,调色配比按黑色: 黄色: 红色(20kg: 0.1kg: 0.1kg: 0.1kg) 重量比调配成调色料。调色完毕后,必须用砂纸把面层细小的颗粒打磨清理,手工用毡布或毛毡对色差进行局部修补,消除色差,参考用量0.05-0.2kg/m²,先调整修补过的部位以及色差严重区域,大致一致后才能进行整体调整。调整一定要清晰、透彻,对于严重部位允许保留部分颜色不一致的情况,避免因为局部而影响整体。色差调整不覆盖混凝土原有的纹理和质感,花纹自然,达到混凝土墙面整体上色均匀,无明显修补和调整痕迹,调整完毕后面层涂刷清水混凝土保护剂。

#### 4.5 清水混凝土面层保护剂涂刷

4.5.1 底漆涂刷。将清水混凝土表面清扫干净,对正乙基三乙氧基硅烷、乳化剂OP-10、乳化剂SPAN已调和成品底涂剂有效性进行检查并充分搅拌均匀,不得有分层、条状、絮状出现;用短毛滚筒或毛刷上下左右不同角度涂刷,使涂料充分附着混凝土表面,不得有遗漏流坠,底漆涂刷不少于两遍,参考用量0.16-0.20kg/m²,同

工序内间隔不小于3小时,与中层漆涂刷工序需间隔不小于16小时。

4.5.2 中层漆涂刷。对丙烯硅树脂乳液、添加剂、无离子水已调和成品中涂剂有效性进行检查并充分搅拌均匀,不得有分层、条状、絮状出现;与底涂漆涂刷间隔16小时且底涂漆膜干燥后进行,滚筒、毛刷涂刷,涂刷完全覆盖底涂层,不得漏涂,在混凝土表面均匀成膜、无流坠,涂刷一遍,参考用量0.09-0.11kg/m²,与面层漆涂刷工序需间隔不小于3小时。

4.5.3 面漆涂刷。对氟碳树脂乳液、添加剂、无离子水已调和成品面涂剂有效性进行检查并充分搅拌均匀,不得有分层、条状、絮状出现;与中涂漆涂刷间隔3小时且中涂漆膜晾干后进行,两人搭配用短羊毛滚筒、毛刷涂刷收浆,一人滚涂时在辊子上蘸少量涂料后再在墙面上轻缓平稳来回滚动,直上直下,另一个人拿干净滚筒刷直上直下来回收漆,保证涂料厚度一致,涂刷完全覆盖中涂层,不得漏涂、流坠,色泽一致,面漆涂刷两遍,参考用量0.12-0.16kg/m²,同工序内间隔不小于3小时。

#### 结束语

作为新时代具有工匠精神的工程师,对工程质量和效果更加重视,很庆幸自己能接触清水混凝土,以"完美呈现清水混凝土建筑"作为个人愿景,在工作中学习清水混凝土技术,在修复中总结、思考清水混凝土技术,通过个人涓涓细流对国内清水混凝土发展助力,供同行业清水混凝土面层修复及施工做参考,以此助力行业整体水平的提高。

#### 参考文献

[1]张福.清水混凝土质量标准及其在施工中常见的质量缺陷预控措施[J].广东科技,2006(02):34-35.

[2]徐长青.清水混凝土施工质量的缺陷分析及控制[J]. 中华建设,2011(08):144-145.

[3]杨尊庆,赵磊,唐际,钟伟,陆仕颖.昆明新机场航站楼倒梯形清水混凝土梁保护剂施工技术[J].施工技术,2011,40(15):1-4.

[4]朱春平.清水混凝土结构表面质量缺陷修复法[J].建筑工人,2012,33(01):25.